



ACEG  
 Romeinsesteenweg 524, 28b  
 1853, Strombeek-Bever  
 BTW nr: 0846 351 031  
 boekhouding@aceg.be  
 Tel: 02 880 88 90

## JOB OVERZICHT

**Daniel Sarlet**  
 Rue de la Libération 12  
 5580 ROCHEFORT  
 Belgie  
  
 daniel.sarlet@skynet.be

Job:	Datum:	Adres	Inspecteur
190009	04/07/2019	1731 Zellik Breughelpark 16 18	Morad Asbai

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
234668	PC.EPCC.02 EPC+EK Appartement	Combi EPC + EK	-	Not conform	I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)  I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)  I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (art70.05, 85.08)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					13.01 Aarding ontbreekt. Een aardingsinstallatie is te verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art68, 71)				
					15.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (art16, 252)				
					15.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (art19, 49.01)				
					15.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (art19, 49.01, 248)				
					15.11 Interne verbindingen en/of doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende. (art116, 117)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					16.02 Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40A en een gevoeligheid van maximum 300mA dient geplaatst te worden. (art86.07, 248.02)				
					17.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (art251.01)				
					17.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (art117)				
					18.07 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (art143, 209)				
					19.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (art9.03)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					<p>I9.10 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (art19)</p> <p>I9.12 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is. Afstanden elektrisch materiaal in volume 2 (&gt;60cm) werden niet gerespecteerd.(art19, 86.10)</p> <p>O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.</p> <p>O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.</p>				
234663	PC.EPC.01 EPC studio				Conform				