



ACEG
 Romeinsesteenweg 524, 28b
 1853, Strombeek-Bever
 BTW nr: 0846 351 031
 boekhouding@aceg.be
 Tel: 02 880 88 90

JOB OVERZICHT

Mark Van Den Bos

Rue Basse 17
 1180 UKKEL
 Belgie

markvandenbos7@gmail.com

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
203082	03/09/2019	1730 Asse Prieelstraat 121	Morad Asbai

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
250153	PC.EPCC.04 EPC+EK Villa	Combi EPC + EK	-	Not conform	I1.01 Eéendraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)				
					I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)				
					I2.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (art20)				
					I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (art70.05, 85.08)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					<p>I3.05 Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/niet bereikbaar. (art15.01, 70.05) De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm (huishoudelijke installatie)</p>				
					<p>I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (art16, 252)</p>				
					<p>I5.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (art19, 49.01, 248)</p>				
					<p>I5.11 Interne verbindingen en/of doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende. (art116, 117)</p>				
					<p>I5.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (art19, 49.01)</p>				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					17.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (art251.01)				
					17.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (art117)				
					18.07 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (art143, 209)				
					18.13 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT en kabels van het type H05VVF en H07RN-F zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art198)				
					19.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (art9.03)				
					19.10 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (art19)				

ACEG				Verantwoordelijkheid klant					
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					<p>19.14 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten. (art104)</p>				
					<p>O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.</p>				
					<p>O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.</p>				
					<p>19.12 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is. Afstanden elektrisch materiaal in volume 2 (>60cm) werden niet gerespecteerd.(art19, 86.10)</p>				
250152	PC.EPC.01 EPC studio			Conform					